

# SERVICE-INFO



## Dunivý hluk z pohonu

<b>Výrobce:</b>	Opel
<b>Modely:</b>	Astra H Zafira B
<b>Rok výroby:</b>	2005-
<b>Motory:</b>	Z17DTH Z17DTL Z19DTL Z19DT Z19DTH Z19DTJ
<b>OE-č.:</b>	24459603 (tlumič vibrací)



**Obrázek 1:** Tlumič vibrací ve vestavěném stavu

U uvedených vozidel může při otáčkách motoru v rozmezí 1700 min<sup>-1</sup> až 1900 min<sup>-1</sup> docházet k dunivým hlukům z oblasti pohonu.

Tyto hluky jsou vyvolány nevhodnými rezonančními vlastnostmi hnací jednotky.

U výrobce vozidel byly z tohoto důvodu ve výrobě postupně vestavěny tlumiče vibrací. Z toho vyplývá, že ne všechny vozidla jsou ze sériové výroby vybavena těmito díly.

Proto je nutné při reklamování hluku nejprve překontrolovat, zda je tlumič vibrací použit v tělese přední nápravy (**obrázek 1**)!

Vozidla bez tlumičů vibrací mohou být vybavena OE-dílem 24459603 (**obrázek 2**)!



**Obrázek 2:** Tlumič vibrací

Pokud se přes toto opatření nadále vyskytují hluky, je nutné přesně lokalizovat příčiny. Rozhodnutí o výměně ZMS je nutné uskutečnit až po intenzivním přezkoušení!

### **Pokyn:**

Další informace o ZMS jsou popsány v podrobné LuK-brožurě „Dvuhmotový setrvačnick“.



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel, slouží pouze pro účely porovnání.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) nebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 08.2011  
**LuK 0032**

Technické změny vyhrazeny  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket